B 057/16

## Bekanntgabe an den an den Betriebsausschuss

## Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH); Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für das Jahr 2015

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sieht im § 64 vor, dass Gewässerbenutzer, die an einem Tag mehr als 750 m³ Abwasser einleiten dürfen, einen Betriebsbeauftragten für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftragten) zu bestellen haben (Stadt Helmstedt ca. 4.500 m³/d). Mit vertraglicher Übernahme der technischen Betriebsleitung für die Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt durch den Eigenbetrieb AEH zum 01.01.2015 erfolgt auch die Bestellung des Gewässerschutzbeauftragten wieder intern durch die Stadt Helmstedt. Mit Wirkung vom 15.06.2015 ist Herr Christoph Genth nach entsprechender Schulung zum Gewässerschutzbeauftragten bestellt worden. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf die Abwasserbehandlungsanlage und die sonstigen Abwasseranlagen der Stadt Helmstedt.

Die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten sind im § 65 WHG näher definiert und umfassen im Absatz 2 auch die Erstattung eines jährlichen schriftlichen Berichts an den Gewässerbenutzer. Der in diesem Rahmen erstellte Bericht für das Jahr 2015 wird anliegend mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

gez. Geisler

(Bernd Geisler)

Anlage: Gewässerschutzbericht (der Bericht kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)



# Abwasserentsorgung Helmstedt Stadt Helmstedt

Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt

Bericht des Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 65 WHG

für den Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015



## Bericht des Gewässerschutzbeauftragten



## Inhaltsverzeichnis

In	Inhaltsverzeichnis			
1	Allg	llgemeine behördliche Anordnungen		
2	Ordi	nungsrechtliche Überprüfung vor Ort	3	
3	Tech	nnische Überprüfung vor Ort	4	
	3.1	Überwachungswertüberschreitung Eigenüberwachung	4	
	3.2	Betriebsstörungen / Reparaturen	5	
	3.3	Personal	5	
	3.4	Außergewöhnliche Ereignisse	5	
4	Bege	ehung der Anlage	6	
	4.1	Allgemeiner Zustand	6	
	4.2	Betriebsgebäude	6	
	4.3	Zulauf	6	
	4.4	Rechenanlage	6	
	4.5	Biofilter	6	
	4.6	Sandfang	6	
	4.7	Vorklärbecken	6	
	4.8	Schneckenpumpwerk	6	
	4.9	Vorklärbecken	6	
	4.10	Belebungsbecken	6	
	4.11	Nachklärbecken	6	
	4.12	Entnahmestellen der Abwasserproben	7	
	4.13	Ablauf	7	
	4.14	Klärteiche	7	
	4.15	Schlammbehandlung	7	
	4.16	Faulturm	7	
	4.17	Gasspeicher und –fackel	7	
	4.18	Gebläsestation	7	
	4.19	Trafostation	7	
5	Eins	chätzung	7	
A	nlagen		8	



## 1 Allgemeine behördliche Anordnungen

wasserrechtliche Erlaubnis	19.12.2001
	Landkreis Helmstedt, Az:502b.62011-II-HE7
letzter Änderungsbescheid	26.02.2016
	Landkreis Helmstedt, Az:16-6686-02-38/4
Betreiber der Kläranlage	Bäder- u. Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt,
	Betriebsführung: Abwasserentsorgung Helmstedt
Betreiber des Kanalnetzes	Abwasserentsorgung Helmstedt
Betriebsleiter	Bernd Geisler
Gewässerschutzbeauftragter	Christoph Genth

# 2 Ordnungsrechtliche Überprüfung vor Ort

Sind alle Unterlagen vollständig und auf dem aktuellen Stand?

	Ja	neın	Bemerkung	
wasserrechtliche Erlaubnis vom 19.12.2001	$\boxtimes$			
letzter Änderungsbescheid vom 26.02.2016	$\boxtimes$			
Organisationshandbuch	$\boxtimes$			
Dienst- und Betriebsanweisung			Neue Dienstanweisung 01.07.2015 in Kraft	sei
Betriebstagebuch	$\boxtimes$			
Explosionsschutzdokument				



## 3 Technische Überprüfung vor Ort

Anschlussgröße der Kläranlage: 55.000 EW ⇒ Größenklasse: IV

Parameter	Meldewerte	Überwachungswerte	Maximalw	erte	Bemerkung
CSB	30 mg/l	45 mg/l	42,80	mg/l	
$BSB_5$	8 mg/l	15 mg/l	8,0	mg/l	
$N_{\text{ges.}}$	6 mg/l	10 mg/l	11,06	mg/l	bei Temp. im BB >12°C*
NH <sub>4</sub> -N	4 mg/l	6 mg/l	5,27	mg/l	bei Temp. im BB >12°C*
$P_{\text{ges.}}$	1 mg/l	2,0 mg/l	1,76	mg/l	
Schmutzwas	carmanga	1.910.000 m³/a	1.630.003	. m3/o	

<sup>\*</sup>Der Jahresbericht des Betriebstagebuches weist als Maximalwert an der Gütemessstelle für:

 $\begin{array}{ccc} N_{ges.} & 14,14 \hspace{0.1cm} mg/l \\ NH_4\text{-}N & 9,83 \hspace{0.1cm} mg/l \end{array}$ 

aus.

Diese Maximalwerte sind jedoch bei einer Temperatur von < 12 °C im biologischen Reaktor ermittelt worden. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind die Maximalwerte bei  $\geq$  12 °C im biologischen Reaktor.

ia

nein

## 3.1 Überwachungswertüberschreitung Eigenüberwachung

			ja nem	
Wurden Überwach	hungswerte übersch			
Parameter CSB	Häufigkeit 1x	Wert 55 mg O <sub>2</sub> /l	Datum 28.04.2015	Bemerkung UWB wurde Informiert. Erfolgreiche Gegenmaßnahmen eingeleitet. Überwachungswert nach einem Tag wieder eingehalten
$N_{ m ges.}$	3x	10,94 mg/l; 11,06 mg/l; 10,22 mg/l	25-29.10.2015	Überschreitung aufgrund von Temperaturen um die 12°C. Erfolgreiche Gegenmaßnahme: Erhöhung der Denitrifikationszeit



3.2 Betriebsstörunge	en / Reparaturen		ja	nein	
Sind erhebliche Betriebsstörungen aufgetreten?					
<u> </u>					
Wurden Reumennehmen durchgeführt?					
Wurden Baumaßnahmen durchgeführt?					
Wurden die Messgeräte regelmäßig kalibriert/gewartet?					
3.3 Personal					
Wie sieht die personelle	Ausstattung der Anlag	ge aus?			
Herr Barbarito	Abwassermeister				
Herr Harenberg	Handwerker (Elektro)	)			
Herr Hobohm	Klärwärter				
Herr Vogel	Klärwärter				
MA Kanalnetz mit	Einsatz-/Bereitscha	ıftszeiten	für die	;	
Abwasserbehandlungsa	nlage				
Herr Milnikel					
Herr Schulze	Kanalwärter/Klärwär	ter			
Herr Jung	Kanalwärter				
Herr Lohse	Ver- und Entsorger				
Herr Pernak	Ver- und Entsorger				
Herr Hahn	Ver- und Entsorger				
Herr Niermann	Auszubildender				
			ja	nein	
Mehrschichtbetrieb?					
Anzahl der Schichten: 1	[				
Betreuung mehrerer Kläranlagen von einer Schicht?					
Bereitschaftsdienst (z.B. Cityruf, Handy)?					

# 3.4 Außergewöhnliche Ereignisse

April: Erhöhte Ablaufwerte durch Starkregenereignis nach langer Trockenheit

## Bericht des Gewässerschutzbeauftragten



### 4 Begehung der Anlage

### 4.1 Allgemeiner Zustand

Die Anlage ist in einem sehr gepflegten Zustand. Die Anlage ist komplett eingezäunt und stets verschlossen.

### 4.2 Betriebsgebäude

Das Betriebsgebäude ist in einem sehr ordentlichen Zustand.

Die sanitären Einrichtungen (Schwarz- Weiß- Trennung) entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Büro- und Aufenthaltsräume sind getrennt.

#### 4.3 Zulauf

Im Abschlagebauwerk auf der Kläranlage ist eine Bohle im Überlauf defekt und muss repariert werden. Ansonsten Arbeitet die Anlage Störungsfrei

### 4.4 Rechenanlage

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2015 sind 64,68 t Rechengut angefallen.

#### 4.5 Biofilter

Der Biofilter wurde außer Betrieb genommen.

### 4.6 Sandfang

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2015 sind 26,38 t Sand angefallen.

#### 4.7 Vorklärbecken

Die Anlage arbeitet störungsfrei.

## 4.8 Schneckenpumpwerk

Die Anlage arbeitet störungsfrei.

#### 4.9 Vorklärbecken

Die Anlage arbeitet in Bezug auf Reinigungsleistung störungsfrei. Primärschlammabzug bereitet Probleme. Verfahrenstechnische Optimierung wurde im Jahr 2015 erfolgreich getestet und soll umgesetzt werden.

#### 4.10 Belebungsbecken

Die Belebungsbecken laufen störungsfrei und erfüllen die Anforderungen an die Reinigungsleistung. Eines der 3 Becken ist aufgrund der Auslastungssituation aus dem Dauerbetrieb herausgenommen worden und wird nur noch für Havariezwecke genutzt (in 2015 Brandfall Möbeloase; Löschwasserrückhaltung, da Belastung für Belebung zunächst unklar). Die Aufsichtsbehörde ist über die geänderte Fahrweise der Anlage informiert und hat zugestimmt.

#### 4.11 Nachklärbecken

Die Nachklärbeckenarbeiten störungsfrei und erfüllen die Anforderungen an die Reinigungsleistung.

## Bericht des Gewässerschutzbeauftragten



### 4.12 Entnahmestellen der Abwasserproben

Die Probenehmer arbeiten störungsfrei.

#### 4.13 Ablauf

Die aus der Anlage abfließenden Wässer werden in den Mühlgraben eingeleitet.

#### 4.14 Teiche

Die Teiche hinter der Gütemessstelle werden als Schönungsteiche stets durchflossen.

### 4.15 Schlammbehandlung

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Der anfallende Klärschlamm wird rekultiviert. Im Jahr 2015 sind 1.115 t entwässerter Schlamm für die Rekultivierung angefallen.

#### 4.16 Faulturm

Die Anlage arbeitet störungsfrei.

### 4.17 Gasspeicher und –fackel

Die Anlage arbeitet störungsfrei. Im Jahr 2015 wurden 256.402 m³ Faulgas erzeugt.

#### 4.18 Gebläsestation

Die Anlage arbeitet störungsfrei.

#### 4.19 Trafostation

Die Anlage wird regelmäßig einem Probelauf unterzogen.

### 5 Einschätzung

Gegen den Betrieb der Kläranlage bestehen keine Bedenken.

## Bericht des Gewässerschutzbeauftragten



## Anlagen

Betriebstagebuch Jahresbericht

Jahresganglinien

Schmutzwassermenge

BSB5 Ablauf

BSB<sub>5</sub> Abbauleistung

CSB Ablauf

**CSB** Abbauleistung

 $P_{\text{ges}} \; Ablauf$ 

P<sub>ges</sub> Abbauleistung

NH<sub>4</sub>-N Ablauf

NH<sub>4</sub>-N Abbauleistung


 $NO_3$ -N und  $NO_2$ -N Ablauf

 $N_{\text{ges}}$  Ablauf


Stromverbrauch

Entwicklung Stromverbrauch


# Kläranlage Helmstedt - Jahresschmutzwassermenge

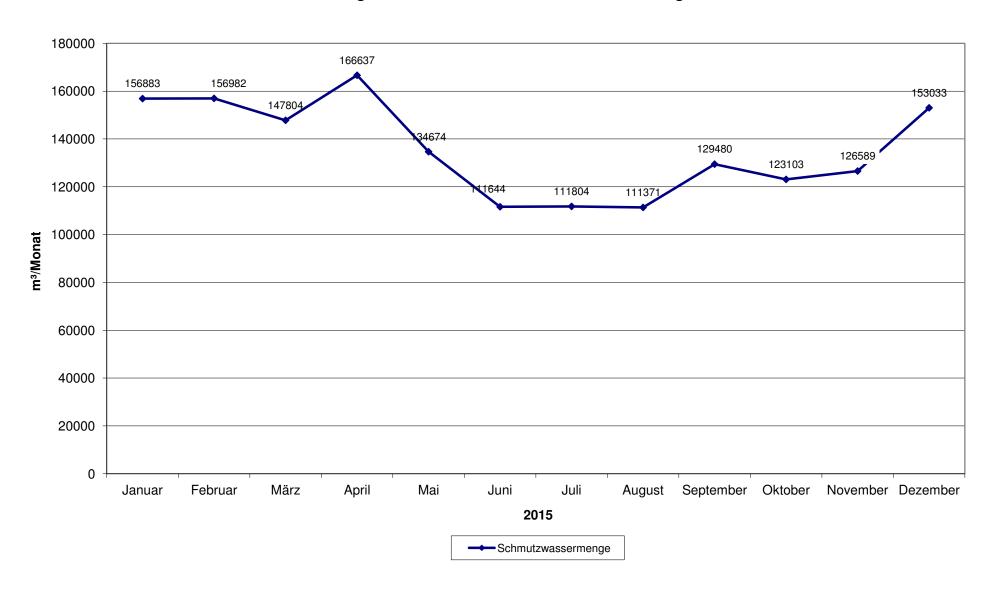


# Kläranlage Helmstedt - $BSB_5$ Ablaufkonzentration

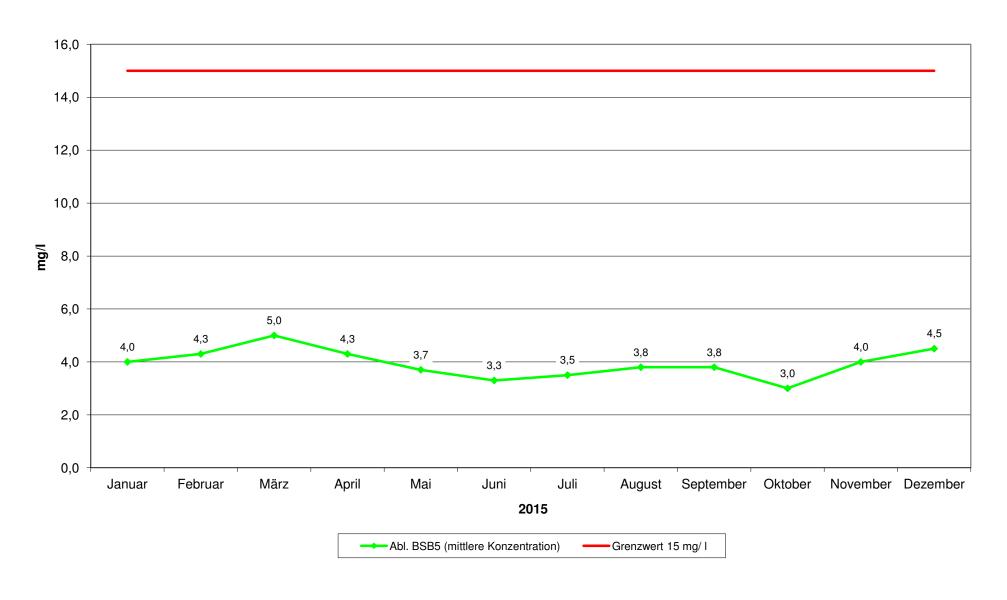


# Kläranlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung BSB<sub>5</sub>

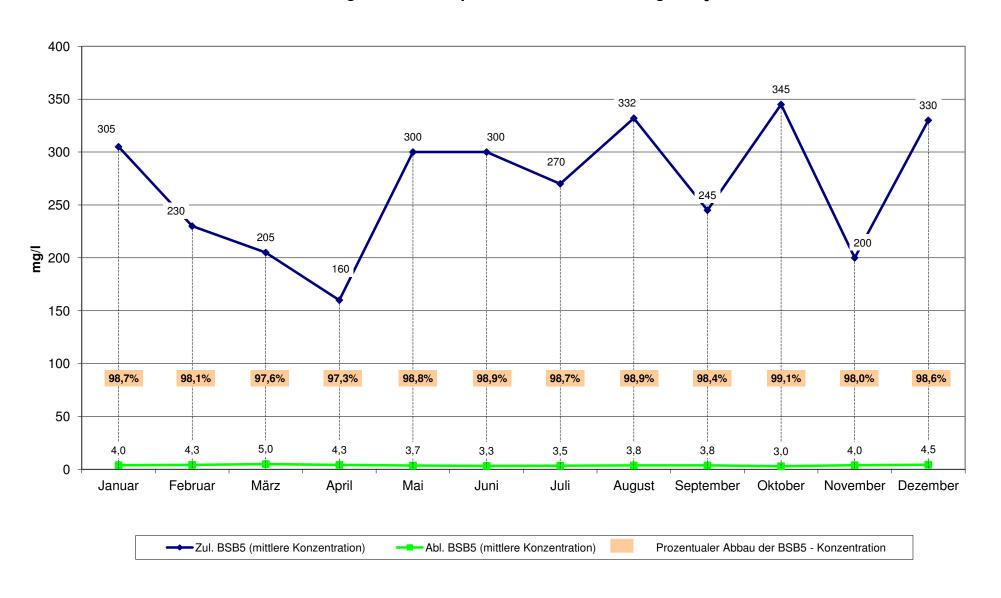

# Kläranlage Helmstedt - CSB Ablaufkonzentration

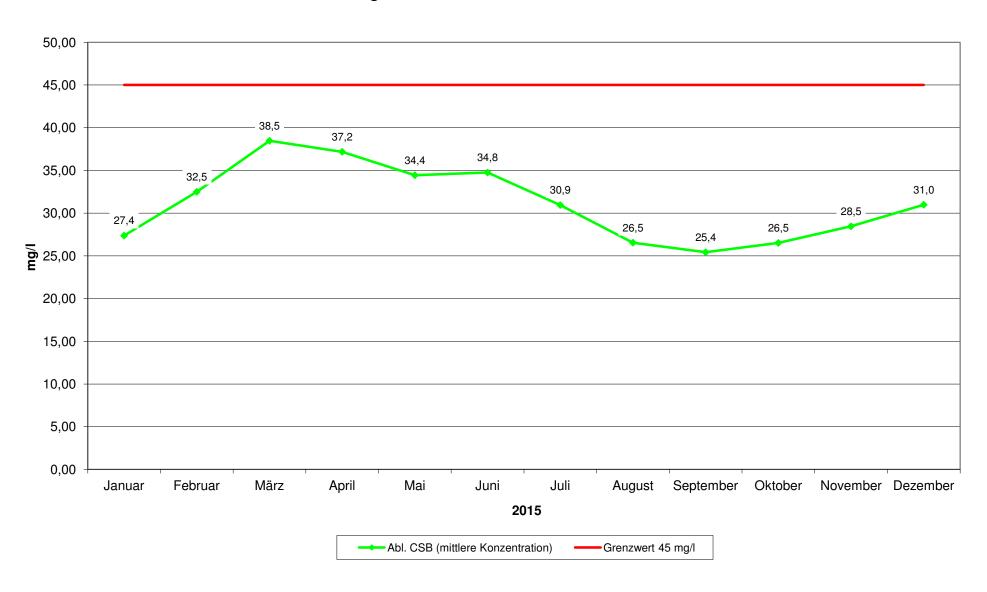


## Kläranlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung CSB

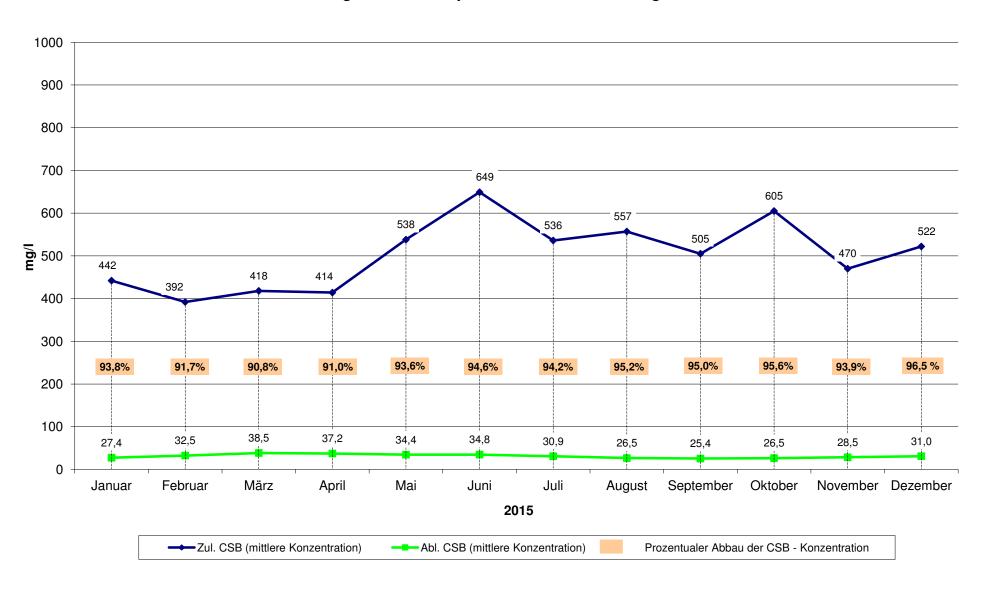


# Kläranlage Helmstedt - $P_{ges}$ Ablaufkonzentration




# Kläranlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung $P_{\rm ges}$

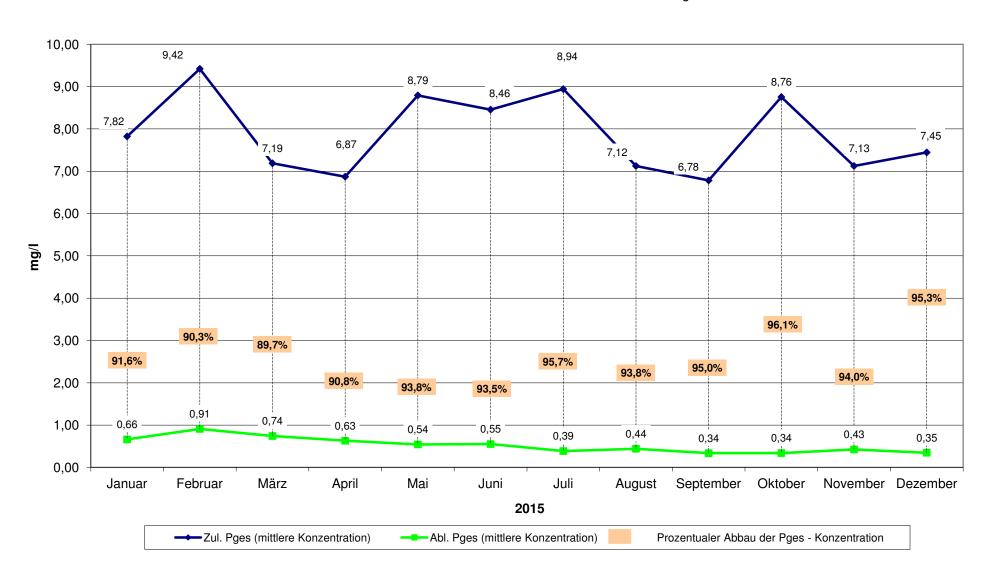

# Kläranlage Helmstedt - NH<sub>4</sub> - N Ablaufkonzentration

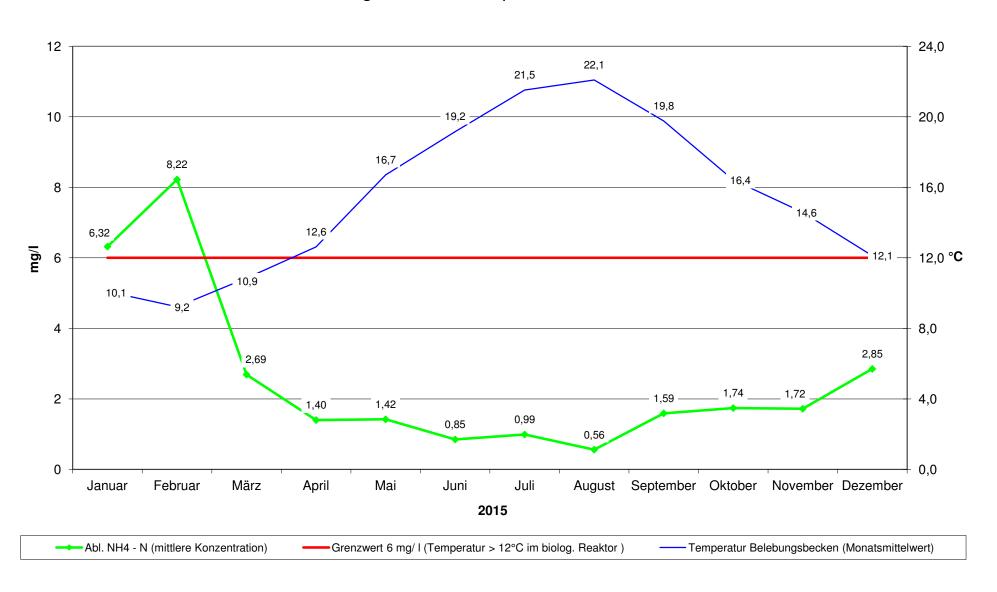


# Kläranlage Helmstedt - prozentuale Abbauleistung NH<sub>4</sub> - N

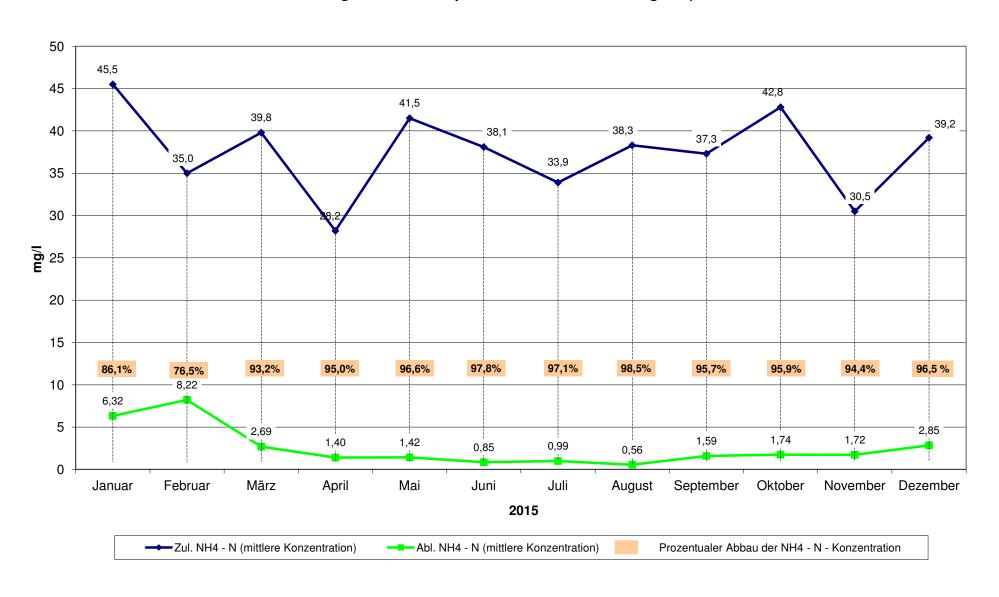

# Kläranlage Helmstedt - $NO_3$ - N und $NO_2$ - N Ablaufkonzentration



# Kläranlage Helmstedt - $N_{ges}$ Ablaufkonzentration

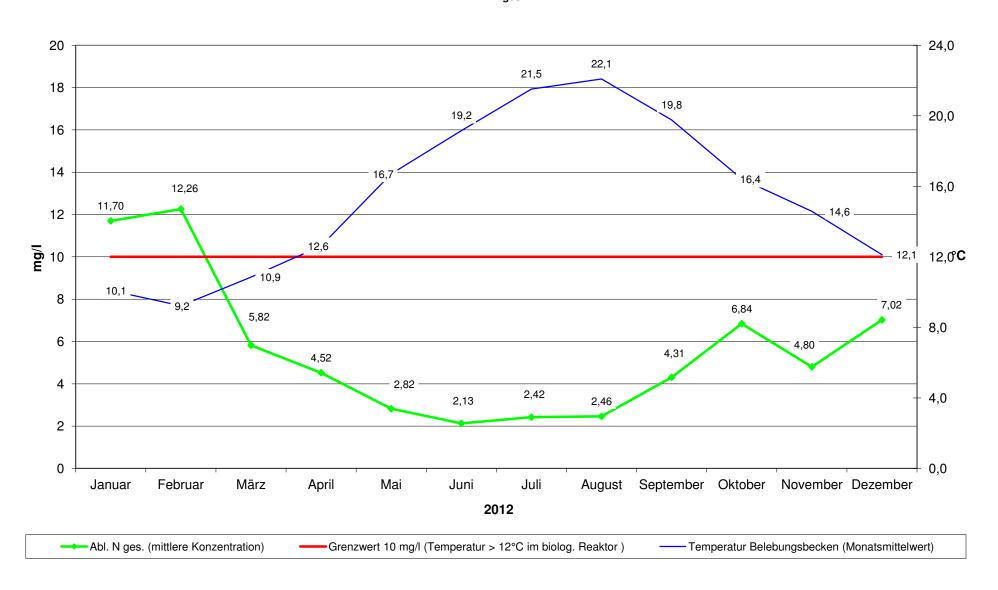

# Kläranlage Helmstedt - Stromverbrauch



# Kläranlage Helmstedt - Stromverbrauch

